

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-082

宁波拓普集团股份有限公司

关于客户召回事件涉及公司产品的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Tesla,Inc、特斯拉（上海）有限公司（简称“上海特斯拉”）分别向美国高速公路安全管理局、中国国家市场监督管理总局提交了关于部分 Model Y 电动汽车的召回报告或备案计划。上述召回事件已经引起市场广泛关注，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理层高度重视。为维护广大投资者利益，现对有关情况说明如下：

一、情况说明

1、Tesla,Inc 的召回报告显示，Tesla,Inc 于 2021 年 11 月 21 日向美国高速公路安全管理局提出申请，在美国召回生产日期为 2020 年 6 月 16 日至 2021 年 11 月 10 日的部分 Model Y 电动汽车，共计 826 台。召回原因为转向节强度不足可能变形或断裂导致悬架连杆从转向节脱出，这可能会影响车辆的可控性，增加碰撞风险。该报告显示，在可能涉及问题的 826 台 Model Y 中，估计存在缺陷的比例为 1%。

2、2021 年 12 月 3 日，中国国家市场监督管理总局网站披露的日前上海特斯拉向其备案的召回计划显示：上海特斯拉拟自即日起召回生产日期在 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 10 月 30 日期间的部分国产 Model Y 电动汽车，共计 21,599 辆。召回原因为部分车辆前、后转向节强度可能存在不符合设计要求的情况。在车辆使用过程中转向节可能发生变形或断裂，极端受力情况下可能导致悬架连杆从转向节中脱出，影响车辆驾驶操控，增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

二、公司核实的情况说明

针对上述事项，经公司核实，说明如下：

- 1、本次涉及召回的 Model Y 电动汽车配套的转向节由公司直接供给客户。
- 2、本次涉及召回产品的具体原因：由于某条热处理生产线发生淬火槽水位不足情况，使个别产品未完全被淬火液浸没，导致转向节强度可能不符合设计要

求。根据公司测试结果判定，该批次可疑产品中存在缺陷的概率约为 0.2% - 1.0%。

3、其他相关情况说明：本次公司涉及召回的产品只配套 Model Y 车型，不涉及特斯拉其他车型，亦不涉及其他客户的车型。

三、公司采取的应对措施

公司高度重视本次召回事项，已采取以下应对措施积极配合协助客户开展召回工作：

1、公司已完成热处理生产线的整改完善，保证产品充分淬火，同时对产品硬度进行 200%检测。

2、公司已向特斯拉各地的服务中心提供了 132 台识别风险零件的检测仪器，可快速完成检测，并对识别出的问题产品进行更换。

3、公司已成立问题处理响应委员会，24 小时快速响应客户需求。

四、本次召回对公司的影响

由于客户本次召回行动迅速，且召回工作尚未完成，因此公司对于本次召回所涉费用暂时无法确定。公司根据召回数量、缺陷比率估算，认为本次召回为非重大事件，不会对年度经营业绩产生影响，本次事件也不会对公司业务产生影响。

五、特别风险提示

如上所述召回费用暂无法确定，公司在配合实施召回的同时积极与客户沟通协商。公司将根据后续进展情况及时披露进展公告，敬请广大投资者注意因上述不确定性导致的股价波动风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021 年 12 月 5 日